

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/89047/19/12/19
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 19-12-2019

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zleceniodawca:
Tomasz Osipowicz
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111387	FORD, Mondeo Kombi 14-, Mondeo 1.5 TDCi Gold X (Trend)				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1498	120/88	manualna	159 195	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW8J462	WF0FXXWPCFGY78420		19-12-2016/2016	09-12-2021	Srebrny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 27-12-2019

Miejsce oględzin:
Romana Dmowskiego
PTHW
50-203 Wrocław

Pojazd użytkowany przez:

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dywaniki welurowe z przodu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold, Felgi aluminiowe 16 (wzór 10-ramienny) z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył), Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V, Koło zapasowe dojazdowe, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD), Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, Regulacja lędźwiowa fotela pasażera, Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową, System Auto-Start-Stop, System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist, Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalik, Tempomat z Intelligent Speed Limiter.

Wypożyczenie dodatkowe

Hak holowniczy składany.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, UG Performance	215/60 R16 99H	4,0 mm
	lewe	Goodyear, UG Performance	215/60 R16 99H	4,0 mm
tylna	prawe	Goodyear, UG Performance	215/60 R16 99H	4,5 mm
	lewe	Goodyear, UG Performance	215/60 R16 99H	5,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie zabrudzone, mokre - brak możliwości dokładnego zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba czołowa barw/ogrzew. czuj. deszcz	1923543		
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	1935148		
3	Nakładka ramienia wycieraczki	5328783	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	2011326	zarysowanie, odpryski lakieru	
2	Dach	1901132	odpryski lakieru, ślady korozji	
3	Spojler zderzaka tylnego	2051889	zarysowanie	
4	Błotnik tylny , część górna L	1863149	wgniecenie	2

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Dach, część środkowa	III		
3	Spoiler tylny	K3		0.01

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka pokrywy tylnej dół	1878179	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo




Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi

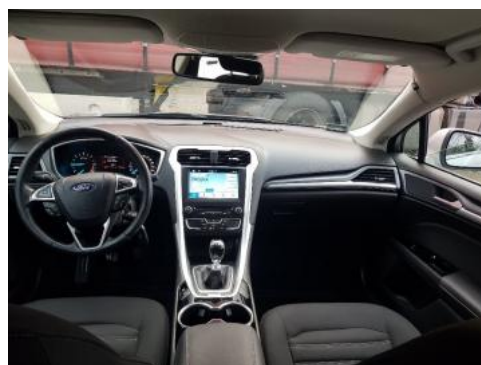

Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

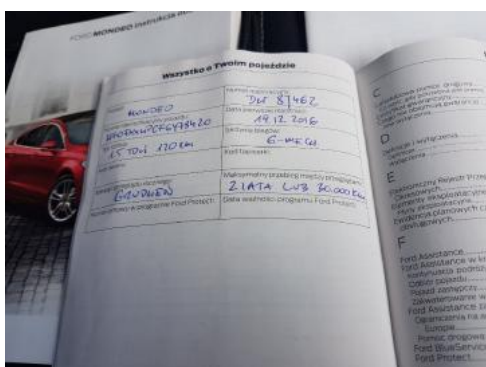

Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 27

Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Zderzak (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 29

Pokrywa komory silnika (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 30

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 31

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32

Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 34

Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 35

Zderzak tylny (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 36

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 37

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 38

Ramię wycieraczki tylnej (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 39

Ramię wycieraczki tylnej (niekompletne)



Fot. 40

Dach (Zdjęcie pogładowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 42

Dach (ślady korozji)



Fot. 43

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 44

Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 45

Wykładzina pokrywy tylnej (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 46

Wykładzina pokrywy tylnej (Rysa/Odprysk)