

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/04556/20/01/20
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 20-01-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
Piotr Lułaj
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzecznicy:
Mateusz Mikołajczak
DEKRA Polska - O. Poznań
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0126366	VOLKSWAGEN, Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 17-, ...				POD
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1968	177/130	manualna	196 581	2/3
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
FG5142H	WV3ZZZSZZJ9019453		14-12-2017/2017	14-12-2020	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 21-02-2020

Miejsce oględzin:

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu), EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem), EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości, Gniazdo 12V w kabinie kierowcy, HBA (hydrauliczny asystent hamowania), Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia), Immobiliser, Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, Poduszka powietrzna kierowcy, Radio Composition Audio, Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem, System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania, Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania), Tapicerka materiałowa Austin, Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej, Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS, Zamek centralny sterowany pilotem, Ściana działowa bez okna, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Klimatyzacja Climatic półautomatyczna, Lusterka zewnętrzne na pałkach oraz przednie białe światła obrysowe na dachu, Ogranicznik prędkości do 120 km/h, Tempomat, Światła boczne pozycyjne, Światła pozycyjne na dachu.

Wypożyczenie dodatkowe

Zabudowa skrzyniowa z opończę, Nadubówka sypialna kabiny.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Nexen, Roadian CT8	205/75 R16 113R	3,5 mm
	lewe	Nexen, Roadian CT8	205/75 R16 113R	3,0 mm
tylna	prawe	Nexen, Roadian CT8	205/75 R16 113R	7,5 mm
	lewe	Nexen, Roadian CT8	205/75 R16 113R	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Próg prawy	do 150
12	Słupek środkowy prawy	do 150
13	Słupek przedni prawy	do 150
14	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Rura nawiewu		rozerwanie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	7C0831055E	odpryski lakieru, długość cm:< 0,5	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

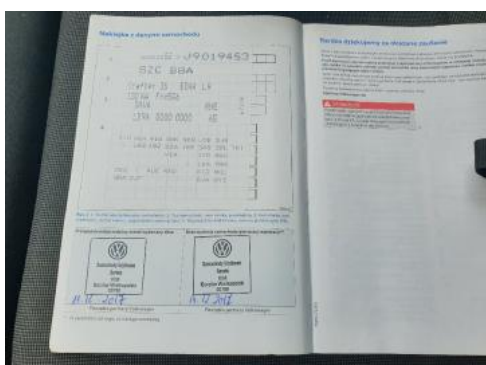

Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Drzwi przednie lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 26

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 27

Rura nawiewu (rozerwanie)