

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/05979/20/01/27
Nr zlecenia/szkody: VOLVO CAR POLAND SP. Z O.O.
Data zlecenia: 27-01-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecniodawca:

Piotr Lułaj
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Krzysztof Wudarczyk
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118607	VOLVO, XC 90 14-19, XC 90 D5 AWD Inscription 7os				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	235/173	automatyczna	41 833	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI771FN	YV1LF68BCH1149459		09-01-2017/2016	09-01-2022	Czarny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 03-02-2020

Miejsce oględzin:

Puławska
VOLVO PUŁAWSKA
02-884 Warszawa

Pojazd użytkowany przez:**Wyposażenie standardowe wg Eurotax**

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego, Felgi aluminiowe 20 (wzór 10-ramienny Diamond Cut/Tinted Silver) z ogumieniem 275/45 R20, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele komfortowe z tapicerką skózaną Nappa, Fotele pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Immobilizer, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Kluczyk Inscription w kolorze tapicerki, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom III, Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza, Podłokietnik z przodu, Podłokietniki z uchwytyami na kubki dla trzeciego rzędu, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Queue Assist - funkcja ułatwiająca jazdę w ruchu ulicznym, RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu, Reflektory przednie MID-LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim

rzędzie siedzeń, Relingi dachowe zintegrowane, Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych, Roleta bagażnika półautomatyczna, Schowek pod podłogą bagażnika, System Sensus Connect Infotainment (z zestawem głośnomówiącym, dostępem do Internetu przez WIFI/BT), System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tempomat aktywny (ACC), Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zwalnianie pedału hamulca, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie.

Wypożyczenie dealerskie

Apple Carplay, Kamera parkowania 360 stopni, Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Business Premium Sound, Pakiet Family, Pakiet Light, Pakiet Luxury Seat, Pakiet Versatility, Pakiet Winter, Pakiet Xenium, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, Szyberdach szklany, panoramiczny, odsuwany elektrycznie, Szyby tylne przyciemniane, Volvo On Call z hotspot WiFi, Wykończenie wnętrza w drewnie Dark Flame Birch, Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiSportContact	275/45 R20 110V XL FR	5,0 mm
	lewe	Continental, ContiSportContact	275/45 R20 110V XL FR	5,0 mm
tylna	prawe	Continental, ContiSportContact	275/45 R20 110V XL FR	5,0 mm
	lewe	Continental, ContiSportContact	275/45 R20 110V XL FR	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (NIE), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia. Widoczne ślady napraw lakierniczych elementów nadwozia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Słupek środkowy prawy	do 150

10	Słupek przedni prawy	do 150
11	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500
2	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 2000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka ramienia wycieraczki	31253325	brak	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrycie	31353383	zarysowanie	
2	Spojler czołowy, boczny L	39829880	zarysowanie	
3	Poszycie drzwi tylnych L	31402467	po naprawie, wtrącenia powłoki lakierowej	
4	Poszycie drzwi tylnych R	31402468	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrycie zderzaka przedniego, część środkowa e	K3		
2	Fartuch zderzaka przód, część boczna e L	K3		
3	Drzwi tylne, część górna B-D L	II		
4	Drzwi tylne, część górna B-D R	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	39841777	zarysowanie, długość cm:< 3	
2	Pokrywa przednia	31477040	odpryski lakieru, długość cm:< 0,3	
3	Szyba przednia barwiona	31468007	odpryski szkła	
4	Poszycie drzwi przednich R	31402466	wgniecenie, długość cm:< 2, zarysowanie, długość cm:< 1	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części

nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi




Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa

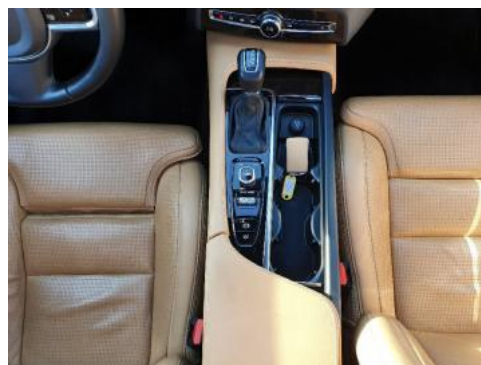

Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Zdjęcie do protokołu



Fot. 16
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Komora silnika



Fot. 18
Bagażnik



Fot. 19
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 20
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 21
Spód pojazdu przód



Fot. 22
Spód pojazdu tył



Fot. 23
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 24
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 26
Zderzak (Wgniecie./Odształ. 1)



Fot. 27
Zderzak (Wgniecie./Odształ. 2)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 34
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 36
Ramię tylnej wycieraczki (niekompletne)



Fot. 37
Drzwi tylne lewe (wady lakiernicze)