

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/18634/20/03/19  
 Nr zlecenia/szkody: VOLVO CAR POLAND SP. Z O.O.  
 Data zlecenia: 19-03-2020

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

**Zlecający:**  
 Mateusz Osiński  
 mLeasing Sp. z o.o.  
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**  
**Krzysztof Wudarczyk**  
 DEKRA Polska - Centrala  
**Dariusz Gomuliński**  
 DEKRA Polska - Centrala

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0128236	<b>VOLVO, XC 40 17-, XC 40 T5 AWD R-Design (Intro Edition)</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1969	250/182	A	34 943	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI368GX	YV1XZ13BCJ2008615		14-03-2018/2018	13-03-2021	Srebrny/metalic

**Data oględzin:** 25-03-2020

**Miejsce oględzin:**

### Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Blokada schowka, centralna, CTC - kontrola trakcji w zakręcie, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Drive Mode - Regulacja trybów jazdy, Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy, Dywaniki tekstylne, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Elementy stylizacji nadwozia R-Design, Felgi aluminiowe 19 R-Design, podwójne 5-ramienne, Matt Black Diamond Cut z ogumieniem 235/50, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele pochłaniające energię zderzenia, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Fotele sportowe z tapicerką Nubuck / textil R-Design, Funkcja Auto Hold, Immobilizer, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Kanapa drugiego rzędu i zagłówki składane elektrycznie, Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60, Keyless entry - bezkluczykowy dostęp do samochodu, Kierownica skórzana, trójramienna, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa (z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu), Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kluczyk skórzany R Design, Komputer pokładowy, Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu, Listwy progowe R-Design, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze Glossy Black, Lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, podświetlane, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Nawigacja Sensus, Okno dachowe panoramiczne, Oświetlenia wnętrza poziom III, Pedaly sportowe, Podsufitka w kolorze czarnym, Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji, Przyciemniane szyby tylne, RSC - układ stabilizacji przechyłu, Reflektory przednie LED, Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń, Relingi dachowe - czarne, SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego, Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, System Audio Harman Kardon Premium Sound, System audio High Performance Sound, System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, System

monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami, Tempomat, Uchwyty na kubki z przodu, Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth, Układ wspomagania hamowania City Safety, Volvo On Call z usługą Car Sharingu dla osób zaufanych, WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza - aluminium R-DESIGN, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie sportowe, Zwalnianie pedału hamulca, Światła przeciwmgielne LED.

### **Wypożyczenie dealerskie**

Lakier metalik, Pakiet Connect, Pakiet Winter, Schowek pod fotelem kierowcy.

### **Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, WR	235/50 R19 99V	7,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR	235/50 R19 99V	7,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR	235/50 R19 99V	8,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR	235/50 R19 99V	8,0 mm

### **Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne**

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

### **Grubość powłoki lakierowej**

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Słupek przedni prawy	150 - 200

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Przysłona, dół	31407947	inne:nieprawidłowe zamontowanie	0.5
2	Pokrywa przednia	32234450	liczne, rysa/odprysk	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	31479738	rysa/odprysk	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Pokrywa przednia	III		
2	Drzwi przednie, część dolna F L	SP		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Ostona przeciwbryzgowa L	32226806	rysa/odprysk	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	31479739	rysa/odprysk	
3	Ostona lusterka zewnętrznego L	39793149	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	31479741	rysa/odprysk, wgniecenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie &gt;&gt; I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przód



**Fot. 2**  
Prawy bok przód



**Fot. 3**  
Prawy bok tył



**Fot. 4**  
Tył



**Fot. 5**  
Lewy bok tył



**Fot. 6**  
Lewy bok przód



**Fot. 7**  
Pole numerowe



**Fot. 8**  
Tabliczka



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Wskaźniki /przebieg/paliwo



**Fot. 10**  
Widok przez lewe przednie drzwi



**Fot. 11**  
Widok przez lewe tylne drzwi



**Fot. 12**  
Widok z tylnego siedzenia




**Fot. 13**  
Konsola środkowa



**Fot. 14**  
Tunel środkowy



**Fot. 15**  
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)

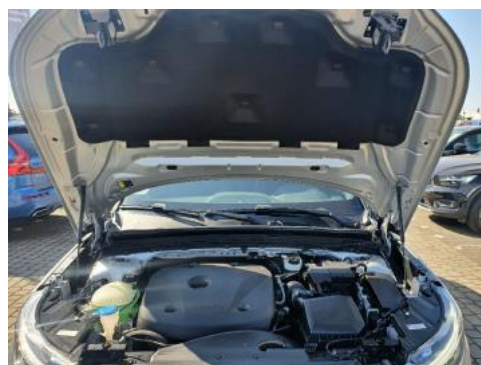

**Fot. 16**  
Komora silnika

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**  
Bagażnik



**Fot. 18**  
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



**Fot. 19**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 20**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 21**  
Dowód rejestracyjny 1. strona



**Fot. 22**  
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



**Fot. 23**  
Książka serwisowa (dane pojazdu)



**Fot. 24**  
Książka serwisowa - ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Instrukcja obsługi



**Fot. 26**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 27**  
Zderzak (Rysa/Odprysk)



**Fot. 28**  
Zderzak (Inne)



**Fot. 29**  
Spoiler zderzaka przedniego (Rysa/Odprysk)



**Fot. 30**  
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



**Fot. 31**  
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



**Fot. 32**  
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 34**

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 35**

Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ.)



**Fot. 36**

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 37**

Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



**Fot. 38**

\_3