

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/30155/20/05/25
Nr zlecenia/szkody: Euroservice
Data zlecenia: 25-05-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
Mateusz Osiński
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Pukas
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111874	VOLVO, XC 60 13-17, XC 60 D3 Drive-E R-Design Momentum aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	150/110	automatyczna	36 007	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI427FY	YV1DZARCDH2179524		23-05-2017/2017	13-05-2022	Czerwony/2-warstwowy uni

Data oględzin: 29-05-2020

Miejsce oględzin:

Płowiecka
Mazowieckie, 04-501 Warszawa, Płowiecka 62
04-501 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności powietrza w kabinie, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, DSTC - układ kontroli trakcji i stabilności, Dywaniki tekstylne, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Elastyczna siatka przedziału bagażowego, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie), Elektrycznie sterowane szyby boczne - przód i tył, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Immobilizer ze zmiennym kodem, Kierownica skórzana, Kierownica ze sterowaniem audio, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy, podświetlane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, RSC - układ stabilizacji przechyłu pojazdu, Radio Performance 1CD/MP3/WMA, 4x20W, 6 głośników, Aux-in, Regulacja podparcia lędźwiowego dla kierowcy i pasażera, Relingi dachowe - czarne, Skórzana dźwignia zmiany biegów, Stalowa listwa przestrzeni bagażowej, System szybkiego ogrzewania wnętrza PTC, Szyby barwione, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty na torbę w bagażniku, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), Układ wspomagania hamowania City Safety, Wykończenie wnętrza - aluminium R-DESIGN, Światła do jazdy dziennej LED.

Wyposażenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 20 IXION III z ogumieniem 255/45, Koło zapasowe - dojazdowe, Lampy bi-ksenonowe aktywne, z systemem ABL, pakiet, Okno dachowe otwierane elektrycznie, Pakiet Business Connect, Pakiet Family, Pakiet Winter, Pakiet Xenium, Podłokietnik tylny z uchwyty na kubki i schowkiem, Przyciemniane szyby tylne, Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SCORPION ZERO ASIMMETRICO XL	255/45 R20 105V	7,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ZERO ASIMMETRICO XL	255/45 R20 105V	7,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, SCORPION ZERO ASIMMETRICO XL	255/45 R20 105V	6,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ZERO ASIMMETRICO XL	255/45 R20 105V	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do naprawy**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	39821622	zarysowanie	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak tylny, część dolna d-e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	31335900	zarysowanie, długość cm:< 3	

2	Poszycie drzwi przednich L	31218672	zarysowanie, na krawędzi	
3	Błotnik tylny R	31416143	wgniecenie, długość cm:< 2	
4	Tarcza koła aluminiowa przód L	31454627	zarysowanie	
5	Tarcza koła aluminiowa przód R	31454627	zarysowanie	
6	Tarcza koła aluminiowa tył L	31454627	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

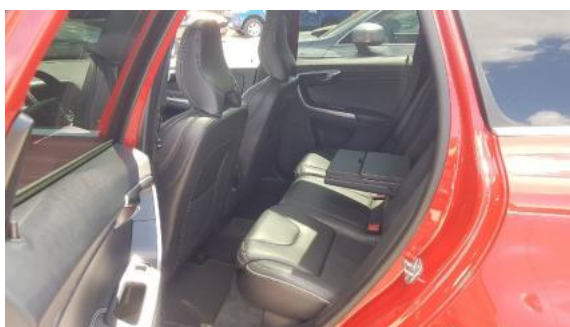

Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył




Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)

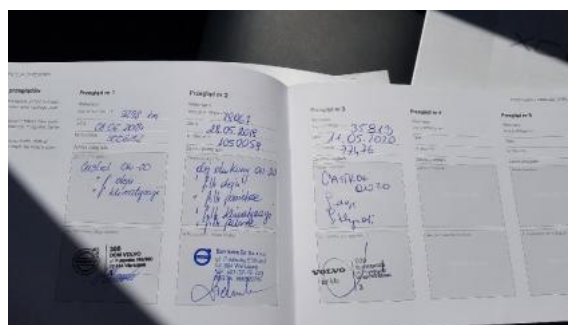

Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zdjęcie do protokołu



Fot. 26
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 29
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)