

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/29185/20/05/20
 Nr zlecenia/szkody: Golemo
 Data zlecenia: 20-05-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zleceniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
inż. Andrzej Ciecieręga
 DEKRA Polska - O. Kraków
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0109375	MAZDA, 6 Kombi 15-18, 6 2.2 D Skypassion I-ELoop 4x4 aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	2191	175/129	automatyczna	195 349	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL3235H	JMZGJF92871352411		19-05-2016/2016	12-05-2021	Białe/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 22-05-2020

Miejsce oględzin:
 Dębicka
 Kraków, Opolska 9
 30-326 Kraków

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki parkowania - przód i tył, DRSS - analiza odległości od poprzedzającego pojazdu, DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS, EBA - elektroniczny asystent hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/45, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień fotela kierowcy, HBC - system automatycznego przełączania światła drogowych na mijania, Kamera cofania, Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, LDW - system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Ogrzewanie przednich foteli, Podłokietnik przedni, Radio CD/MP3 (11 głośników), Reflektory bi-ksenonowe z funkcją doświetlania zakrętów AFS, SBS - inteligentne wspomaganie hamowania, SCBS - system wspomaganie hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach), Spojler dachowy, System audio BOSE, System i-stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System monitorowania tyłu pojazdu RVM, System multimedialny HMI w konsoli środkowej, System składania tylnych siedzeń Karakuri, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat adaptacyjny, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA, Wejście AUX/USB, Wyświetlacz wielofunkcyjny MID, Zaawansowany system dostępu bez kluczyka, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła przeciwmgielne.

Wypożyczenie dealerskie

Lakier metalizowany, Nawigacja satelitarna TomTom Mazda.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Falken, EUROWINTER HS01 MFS	225/45 R19 92V	6,1 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS01 MFS	225/45 R19 92V	6,9 mm
tylna	prawe	Falken, EUROWINTER HS01 MFS	225/45 R19 92V	8,0 mm
	lewe	Falken, EUROWINTER HS01 MFS	225/45 R19 92V	8,3 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150
16	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 200

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba przednia barwiona	GHR963900A9D	pęknięcie	
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia	490305870A		

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	GHT650031C8N	łuszczenie powłoki lakierowej	
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	9965087590CN	ubytki materiału, zarysowanie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Oslona lusterka zewnętrznego L	GHP9691N7A51	zarysowanie, długość cm:< 2	
2	Oslona lusterka zewnętrznego R	GHP9691N1A51	zarysowanie, długość cm:< 2	
3	Tapicerka oparcia 1.rząd R	GRN18818104	punktowe, zabrudzenie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Konsola środkowa



Fot. 15

Tunel środkowy



Fot. 16

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Komora silnika



Fot. 18
Bagażnik



Fot. 19
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 20
Spód pojazdu przód




Fot. 21
Spód pojazdu tył



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 1. strona




Fot. 23
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

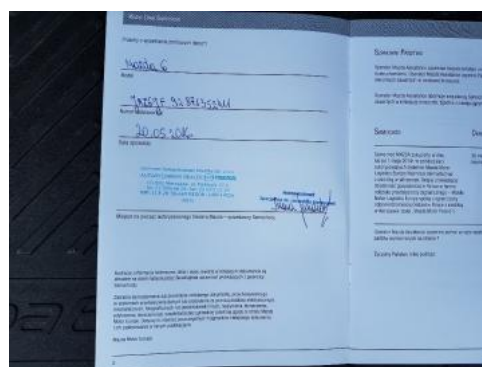

Fot. 24
Książka serwisowa (dane pojazdu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

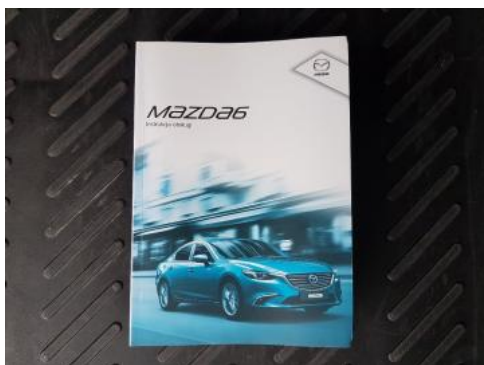

Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zderzak (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 27
Zderzak (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Szyba czołowa (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 29
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 31
Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Fotel prawy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 35

Fotel prawy (Inne)