

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/44789/20/07/28
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 28-07-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zleceniodawca:
 Tomasz Osipowicz
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Waldemar Witowski
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0109472	SKODA, Fabia III Kombi 14-18, Fabia 1.4 TDI Active				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1422	105/77	manualna	132 882	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WL6076H	TMBJT6NJ4HZ023501		18-07-2016/2016	18-07-2021	Biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 30-07-2020

Miejsce oględzin:
 Prymasa Tysiąclecia Al.
 Aleja Prymasa Tysiąclecia 103
 01-424 Warszawa

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 185/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika, Immobilizer, Instalacja radiowa + 4 głośniki, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze czarnym, Oświetlenie bagażnika, Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km, Panel instrumentów – Active, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Podpowieź zmiany biegu, Przegroda wnętrza nadkola – z prawej i lewej strony, Przyciemniane szyby, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1l, Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem), Schowki pod fotelami przednimi, Schowki w drzwiach - przód, System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło STOP, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych, Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy, Wycieraczka szyby tylnej, Wykończenie wnętrza - Active, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Klimatyzacja manualna, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Zamek centralny z pilotem.

Wyposażenie dodatkowe

Radio CD.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Kumho, ECOWING ES01 KH27	185/60 R15 84H	4,5 mm
	lewe	Kumho, ECOWING ES01 KH27	185/60 R15 84H	4,5 mm
tylna	prawe	Kumho, ECOWING ES01 KH27	185/60 R15 84H	4,5 mm
	lewe	Kumho, ECOWING ES01 KH27	185/60 R15 84H	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Nie.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupiek przedni lewy	do 150
4	Słupiek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupiek środkowy prawy	do 150
16	Słupiek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	6V0807221	głębokie, zarysowanie	0.5
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	6V9833052A	głębokie, zarysowanie	
3	Okladzina zderzaka tylnego	6V9807421	wgniecenie, zarysowanie	0.4
4	Lampa tylna R	6V9945112	zarysowanie	0.2

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Zderzak przedni k	K3		
2	Drzwi tylne, część dolna F R	III		
3	Zderzak tylny, kompletny k	K3		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi




Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa

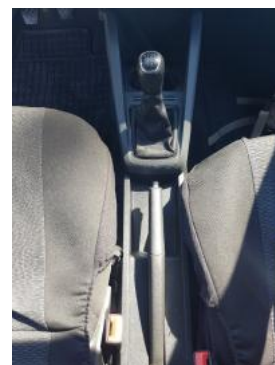

Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Instrukcja obsługi



Fot. 24
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 26

Lampa zespolona tylna prawa (zarysowanie)



Fot. 27

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Zderzak tylny (Wgniecie./Odkształ.)