

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/53590/20/09/04
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 04-09-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
Tomasz Osipowicz
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Paweł Kowal
DEKRA Polska - O. Wrocław
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0111669	OPEL, Corsa E Hatchback 14-19, Corsa 1.4 LPG Enjoy				hatchback
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
G	1398	90/66	manualna	108 197	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW3N627	W0L0XEP68H4142513		07-07-2017/2017	01-07-2021	Srebrny/metalic

Data oględzin: 07-09-2020

Miejsce oględzin:

Księcia Witolda
R. Dmowskiego 7
50-203 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik niskiego ciśnienia w oponach, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, obudowy i wsporniki w kolorze nadwozia, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Radio R 3.0 z wejściem Aux-In, Tapicerka materiałowa Spot, Układ wspomagania ruszania na pochyłościach, Wspomaganie hamowania awaryjnego, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, C	185/65 R15 88H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, C	185/65 R15 88H	4,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO	185/65 R15 88T	7,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Drzwi tylne lewe	do 150
7	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
8	Pokrywa bagażnika	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Słupek środkowy prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Dach	150 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500
3	Drzwi tylne prawe	150 - 500
4	Drzwi przednie prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	39105579	pęknięcie	
2	Kolpak koła przód R	13265184	pęknięcie, ubytki materiału	
3	Podsufitka	39011089	ostre, zarysowanie, wgniecenie	
4	Tapicerka drzwi tylnych R	13403509	ostre, zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	39035277	punktowe, wgniecenie	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	39171068	liczne, wgniecenie	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zestaw naprawy koła		brak	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, kompletne K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Wzmocnienie wnętrza koła R	39090724	zarysowanie, odpryski lakieru	
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	39171069	wgniecenie	
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	39135551	rysa/odprysk	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	39135552	wgniecenie	
5	Folia drzwi tylnych, przednia L	39040726	rysa/odprysk	
6	Próg L	39098998	wgniecenie, rysa/odprysk	
7	Próg R	39098999	rysa/odprysk	
8	Pokrywa tylna	13428015	rysa/odprysk	
9	Kierownica przystosowana do Airbag	39035984	zarysowania eksploatacyjne, zabrudzenie	
10	Konsola środkowa	13403141	rysa/odprysk	
11	Obicie półki tylnej	13432983	pęknięcie	
12	Tapicerka drzwi, przód L	39013529	rysa/odprysk	
13	Tapicerka drzwi tylnych L	13403508	rysa/odprysk	
14	Tapicerka oparcia 2.rząd	13404265	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie powyżej 50%, K1R - tworzywa sztuczne części nowe, K1N - tworzywa sztuczne części nowe, K1G - tworzywa sztuczne części nowe, K2 - tworzywa sztuczne wierzchnie, K3 - tworzywa sztuczne po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Spód pojazdu przód




Fot. 19
Spód pojazdu tył



Fot. 20
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

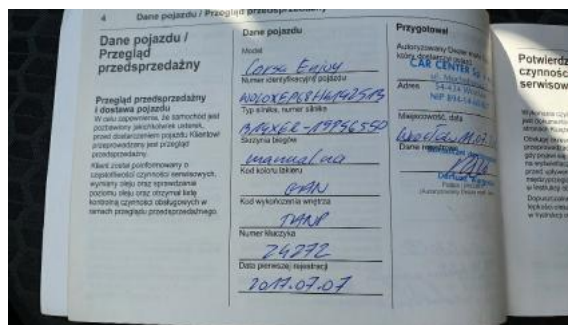

Fot. 22
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 23
Książka serwisowa - ostatni przegląd



Fot. 24
Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Pokrywa komory silnika (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 26
Kołpak przedni prawy (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 27
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Próg prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Próg prawy (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 31
Pokrywa bagażnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 34
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 35
Próg lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Próg lewy (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 37
Drzwi przednie lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 38
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 39
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 40
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odkształ. 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi przednie lewe (Inne)



Fot. 42
Tapicerka drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)



Fot. 43
Koło kierownicy (Inne)



Fot. 44
Koło kierownicy (Inne 1)



Fot. 45
Konsola środkowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 46
Podsufitka (Rysa/Odprysk)



Fot. 47
Podsufitka (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 48
Tapicerka drzwi tylnych lewych (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kanapa tylna (Rysa/Odprysk)



Fot. 50

Półka/roleta tylna (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 51

Tapicerka drzwi tylnych prawych (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 52

Tapicerka drzwi tylnych prawych (Rysa/Odprysk)



Fot. 53

Tapicerka drzwi tylnych prawych (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 54

Uszczelka drzwi tylnych prawych (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 55

Zmiana oleju



Fot. 56

komora silnika wzmocnienie boczne