

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/49101/20/08/17
 Nr zlecenia/szkody: Euroservice
 Data zlecenia: 17-08-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zleceniodawca:
 Mateusz Osiński
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Maciej Zielkowski
 DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0118529	VOLVO, V90 16-, V90 D4 Inscription aut				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1969	190/140	automatyczna	53 228	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WI884GG	YV1PWA8BDJ1043334		18-08-2017/2017	17-08-2020	Niebieski/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 25-08-2020

Miejsce oględzin:

Aleje Jerozolimskie
 Mazowieckie, 02-495 Warszawa, Aleje
 Jerozolimskie 239
 02-495 Warszawa

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag kolan kierowcy, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Funkcja Auto Hold, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwy progowe podświetlane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Oświetlenie wnętrza dodatkowe, Pilot Assist, Podłokietnik przedni, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Relingi dachowe, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 10 głośników, 330W, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tapicerka skórzana Nappa, Tempomat adaptacyjny ACC, Uchwyt na kubki z przodu, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wykończenie wnętrza Linear Walnut, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów 12,3-cali, Zamek centralny zdalnie sterowany, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED, Światła przeciwmgielne - przód.

Wypożyczenie dealerskie

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 20 Silver, 8-ramienne, Diamond Cut, z ogumieniem 255/35, Kamera wspomagająca parkowanie tyłem, Lakier metalizowany, Pakiet Light, Pakiet Versatility, Pakiet Winter, Rezygnacja z oznaczenia modelu i wersji silnikowej, System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround, Uchwyt na zakupy w bagażniku, Zawieszenie pneumatyczne (z układem Four-C).

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, P Zero L.S. VOL XL PNCS	255/35 R20 97W	6,0 mm
	lewe	Pirelli, P Zero L.S. VOL XL PNCS	255/35 R20 97W	6,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, P Zero L.S. VOL XL PNCS	255/35 R20 97W	5,0 mm
	lewe	Pirelli, P Zero L.S. VOL XL PNCS	255/35 R20 97W	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wypożyczenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Słupki przedni prawy	do 150
15	Błotnik przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Opis stwierdzonych uszkodzeńDo wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Tarcza koła aluminiowa tył R	31408894	głębokie, zarysowanie	
2	Opona tylna R		ubytki materiału	
3	Opona przednia R		ubytki materiału, przecięcia	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi przednich R	31662695	liczne, zarysowanie	
2	Okładzina zderzaka tylnego	39840061	liczne, zarysowanie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Książka serwisowa		brak:, wpisów	

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część górna B-D R	II		
2	Zderzak tylny, kompletny k/e	K3		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	32216122	odpryski lakieru, długość cm:< 0,3	
2	Szyba przednia barw.z czujnikiem deszczu	32244921	odpryski szkła	
3	Poszycie drzwi przednich L	31662694	zarysowanie, na krawędzi	
4	Poszycie drzwi tylnych L	31662698	zarysowanie, na krawędzi, punktowe, wgniecenie	
5	Poszycie drzwi tylnych R	31662699	zarysowanie, na krawędzi	
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	31660195	zarysowanie	
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	31408894	zarysowanie, na krawędzi	
8	Tarcza koła aluminiowa tył L	31408894	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi




Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa

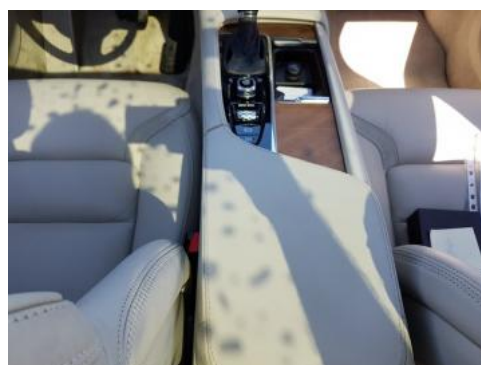

Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód

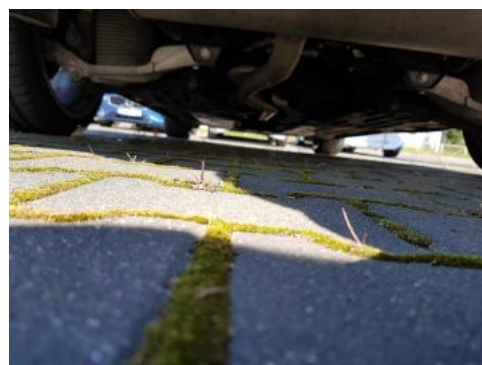

Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Opona przednia prawa (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 31
Opona przednia prawa (Wgniecie./Odkształ. 1)



Fot. 32
Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 34

Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 35

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 37

Opona tylna prawa (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 38

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 39

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 40

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga tylna lewa (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 42

Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 43

Drzwi tylne lewe (Wgniec./Odształ.)



Fot. 44

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 45

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 46

Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)