

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/41522/20/07/13
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 13-07-2020

DEKRA Polska - Centrala
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28

Zlecaniodawca:
Tomasz Osipowicz
mLeasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0108388	FORD, Focus Sedan 14-18, Focus 1.6 Trend				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1596	105/77	manualna	107 734	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW2R639	WF04XXGCC4HR70810		14-07-2017/2017	02-07-2021	Czerwony/2-warstwowy uni

Data oględzin: 16-07-2020

Miejsce oględzin:
Romana Dmowskiego
PTHW
50-203 Wrocław

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe - pełnowymiarowe z obręczą stalową, Lakier zwykły, Race Red.

Wyposażenie dodatkowe

Instalacja zasilająca LPG.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodyear, VECTOR 4 SEASONS XL FP 3PMSF M+S	205/55 R16 94V	4,5 mm
	lewe	Goodyear, VECTOR 4 SEASONS XL FP 3PMSF M+S	205/55 R16 94V	4,5 mm
tylna	prawe	Goodyear, VECTOR 4 SEASONS XL FP 3PMSF M+S	205/55 R16 94V	5,0 mm
	lewe	Goodyear, VECTOR 4 SEASONS XL FP 3PMSF M+S	205/55 R16 94V	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.
Rozładowany akumulator rozruchowy.
Aktywna kontrolka niesprawności układu sterowania silnikiem.
Pojazd użytkowany jako taksówka.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Próg prawy	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Słupek przedni prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 1000

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Nakładka radia	1892901	trwałe zabrudzenie	
2	Tapicerka oparcia 1.rząd L	1890902	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	1885359	zabrudzenie	0.2
2	Diagnostyka silnika		aktywna kontrolka usterki	1

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Zaślepka zaworu tankującego LPG		brak	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Poszycie drzwi tylnych L	1835279	zarysowanie, na krawędzi, długość cm:< 2	
2	Błotnik tylny R	1717673	zarysowanie, długość cm:< 2	
3	Kołpak koła przód L	1872069	zarysowanie	
4	Kołpak koła przód R	1872069	zarysowanie	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód




Fot. 20
Spód pojazdu tył



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

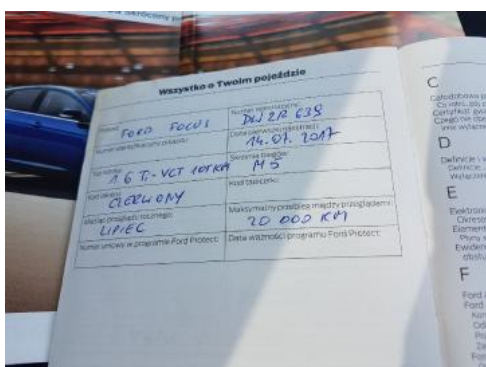

Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Kołpak przedni prawy (Rysa/Odprysk)



Fot. 27
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 28
Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Drzwi tylne lewe (Zdjęcie pogładowe 1)



Fot. 30
Drzwi tylne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 31
Kołpak przedni lewy (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Fotel lewy (Zdjęcie pogładowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Fotel lewy (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 34

Zaślepka zaworu tankującego LPG (brak)



Fot. 35

Fotel prawy (zabrudzenia)



Fot. 36

Konsola środkowa (trwałe zabrudzenie)