

Masterlease PCM-DZSPolanki 4
Gdańsk**DEKRA Polska Sp. z o.o.**

ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 201556/2/20-3706 z dnia 06-02-2020

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07534/20/01/31	Data oględzin	06-02-2020
Data zlecenia	31-01-2020	Miejsce oględzin	Kowale Master 1
Nr zleceńodawcy			81-000 Gdynia

Dane pojazdu

OPEL, Insignia A Sports Tourer 13-17, Insignia 2.0 CDTI Edition S&S, EC 0110171, VIN W0LGM8E1XG1079179, nr rej. WD1516L



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1956 ccm / 125 kW
Stan licznika	203 234 km
Data 1-rej. / rok prod.	01-04-2016 / 2016
Następne bad. tech.	01-04-2021
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	M

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie typu high performance, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem kolorowym 4,2-calowym pomiędzy zegarami), Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio RF 400 Color (wyświetlacz 4-calowy, USB, Aux-In, Bluetooth, Audio streaming), Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe - srebrne, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Lyra / Atlantis, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/55, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe R17, Pakiet Flotowy Edition, Pakiet Kierowcy, Rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Bridgestone, Turanza T005	225/55 R17 101W	5,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	225/55 R17 101W	5,0 mm
tylna	prawe	Bridgestone, Turanza T005	225/55 R17 101W	6,0 mm
	lewe	Bridgestone, Turanza T005	225/55 R17 101W	6,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (51% - 75%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceńodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej na wybranych elementach pojazdu

W zakresie do 200 µm


Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	gr. pow. lak. [µm]
1	Błotnik przedni L	13277520	150-200
2	Błotnik przedni R	13277521	150-200
3	Próg L		120
4	Słupki środkowy L		120
5	Słupki przedni L		150-200
6	Słupki środkowy R		120
7	Słupki przedni R		150-200
8	Próg R		do 150

W zakresie do 400 µm

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	gr. pow. lak. [µm]
1	Pokrywa przednia	39059617	150-300
2	Dach	39056396	150-300
3	Poszycie drzwi przednich L	22944168	150-300
4	Poszycie drzwi przednich R	22944167	150-300
5	Poszycie drzwi tylnych L	13274126	150-300
6	Poszycie drzwi tylnych R	13274127	150-300
7	Błotnik tylny L	13300889	150-300
8	Błotnik tylny R	13300890	150-300

**Uszkodzenia akceptowane**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Błotnik przedni (R)	odpryski lakieru
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru
3	Dach	odpryski lakieru
4	Poszycie drzwi przednich (L)	odpryski lakieru
5	Klamka zewnętrzna drzwi przednich (R)	odpryski lakieru
6	Poszycie drzwi tylnych (R)	odpryski lakieru
7	Błotnik tylny (L)	zarysowanie
8	Błotnik tylny (R)	rysa/odprysk
9	Próg (R)	wgniecenie



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki/przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok wnętrza przez otwarte drzwi przednie I.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok wnętrza przez otwarte drzwi tylne I.



Fot. 12

Widok z tylnej kanapy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica z lewej strony



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył

SAMOCHÓD OSOBOWY	
POLSKA ZASTAWA	
RGB PRZEWODNIK	2016
CENOWNIKARNA LOKALIZACJA	---
NUMER WŁASNICZA NADANA OŚC.	11.56 KN
MILKART PODZIEMNY	AAC2430898
SERIA DR/BAM	1287945

C.1.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S.A. O/WARSZAWA	
C.1.2 191888626	
C.1.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROŃSKIEGO 77	
C.2.1 "PRIME CAR MANAGEMENT" S.A. O/WARSZAWA	
C.2.2 191888626	
C.2.3 81-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROŃSKIEGO 77	
F ₁	E ₁ *2007/45*8374*18
G	I M1
K	L
O ₁	O ₂
P ₁	P ₂
P ₃	D ---
S ₁	S ₂ ---


SERIA DR/BAM **1287945**

Dowód rej. 1 strona




Dowód rej. 2 strona

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

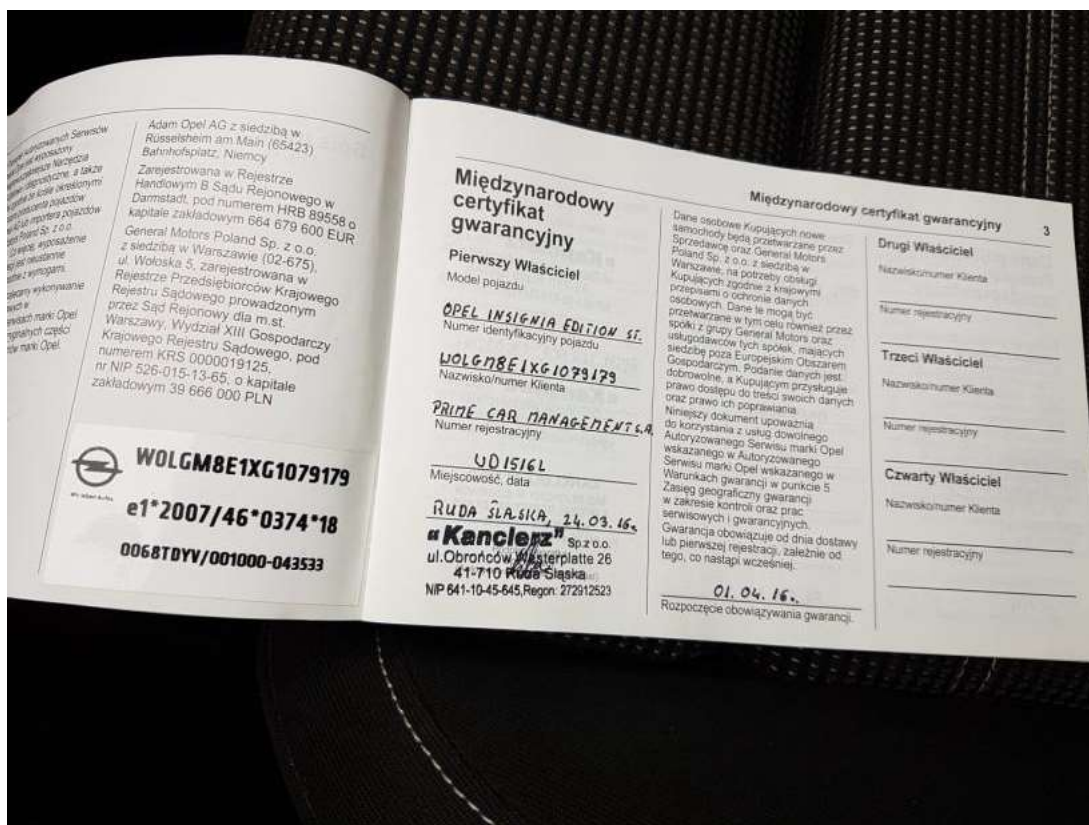

Fot. 23

Książka serwisowa(dane pojazdu)

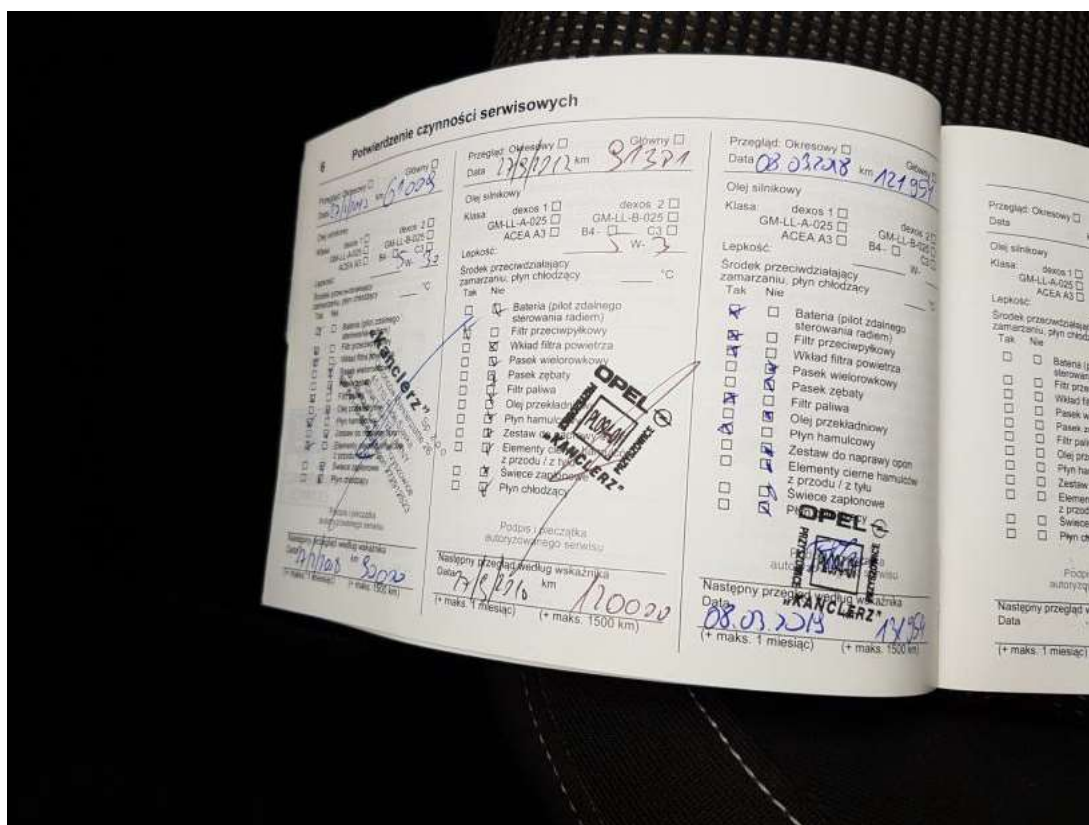

Fot. 24

Książka serwisowa(ostatni przegląd)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Błotnik przedni I(Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Błotnik przedni p(Rysa/Odprysk)



Fot. 28

Błotnik tylny l(Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Błotnik tylny p(Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Dach(Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Drzwi przednie I(Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Drzwi tylne p(Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Klamka drzwi przednich p(Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Pokrywa bagażnika(Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika(Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Próg p(Wgniecenie/Odształcenie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Próg p(Wgniecenie/Odształcenie) 1



Fot. 38

Zderzak przedni (Wypięte zaczepy)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny(Rysa/Odprysk)



Fot. 40

Zderzak tylny(Rysa/Odprysk) 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kratki nawiewu tyl(Wypięte mocowanie)