

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	230146/1/20-9527	Data raportu	29-01-2020
Rzeczoznawcy	Inżynier Łukasz Dębski inż. Michał Dzik	Data oględzin	27-01-2020
Nr zlecenia	FUT/GDA/05362/20/01/23	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1BR2V0H48006487
Marka, model	RENAULT Clio III 09-13
Typ, wersja	Clio 1.5 dCi Alize
Numer rejestracyjny	WD6950E
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/55 kW
Stan licznika	164 394 km
Data 1. rej./rok prod.	19-11-2012/2012
Data nast. bad. techn.	23-04-2020
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	Biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Dźwignia zmiany biegów w skórze, EBV-elektroniczny rozdział sił hamowania, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja oświetlania drogi do domu, Immobilizer, Klamki zewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z manualną regulacją, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Listwa ozdobna deski rozdzielczej, chromowana, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód, Radio CD/MP3 4x20 W + 4 głośniki, oddziel.wyśw, sterowanie radiem w kierownicy, złącze line-in, System wspomagania nagłego hamowania, Szyby barwione, Tapicerka materiałowa Octo Debia, Trzecie światło stop, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Koło zapasowe, Lusterka boczne ustawiane elektrycznie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Avon, ICE TOURING	185/60 R15 88T	5,0 mm
	lewe	Avon, ICE TOURING	185/60 R15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	Kleber, KRISALP HP	185/60 R15 84T	4,0 mm
	lewe	Kleber, KRISALP HP	185/60 R15 84T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek środkowy lewy	do 150
4	Próg lewy	do 150
5	Dach	do 150
6	Drzwi przednie lewe	do 150
7	Drzwi tylne lewe	do 150
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
9	Pokrywa bagażnika	do 150
10	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Próg prawy	do 150
14	Słupek środkowy prawy	do 150
15	Słupek przedni prawy	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	odkształcenie	WY	1.3
2	Listwa ochronna	pęknięcie	WY	
3	Kołpak koła tył L	pęknięcie	WY	
4	Błotnik przedni R	zarysowanie	NA	0.5
5	Próg R	zarysowanie	NA	0.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	odkształcenie	NA	1
7	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	0.5
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	odpryski lakieru		

10	Oslona lusterka zewnetrznego R	zarysowanie		
11	Kolpak kola przód R	odkształcenie		
12	Radio	łuszczenie warstwy zewnętrznej		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5


Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

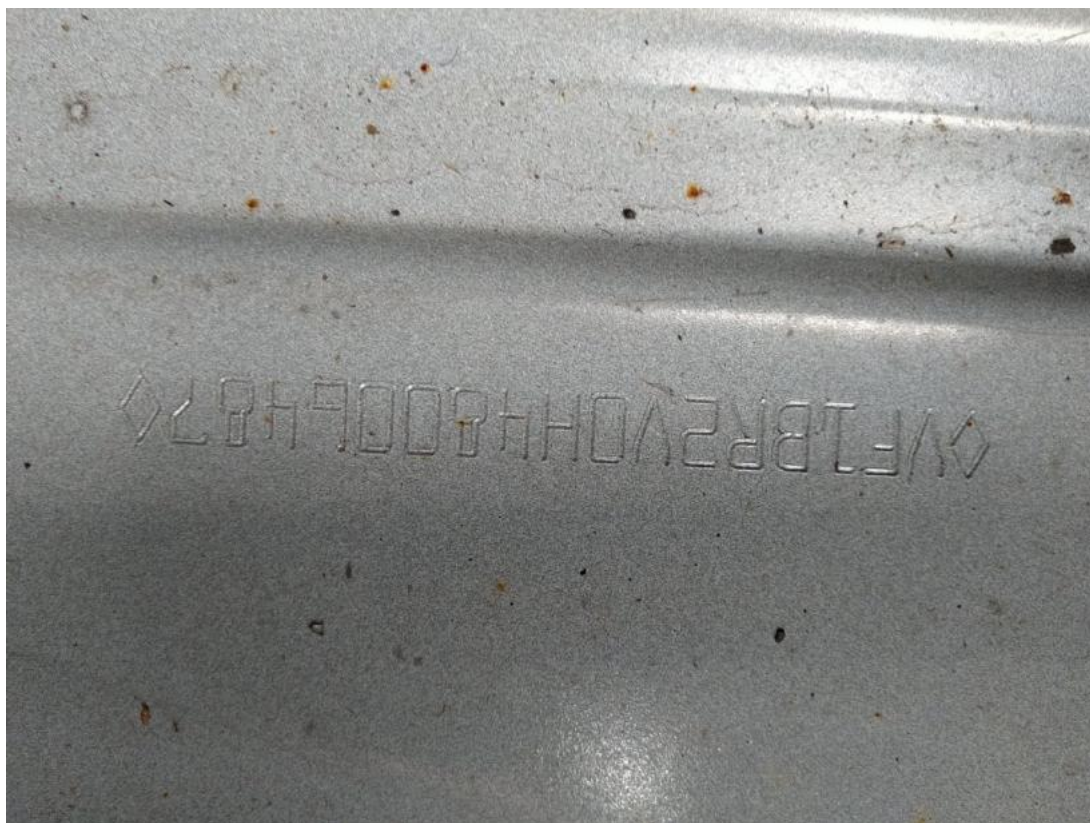

Fot. 7

Pole numerowe



Fot. 8

Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12


Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa

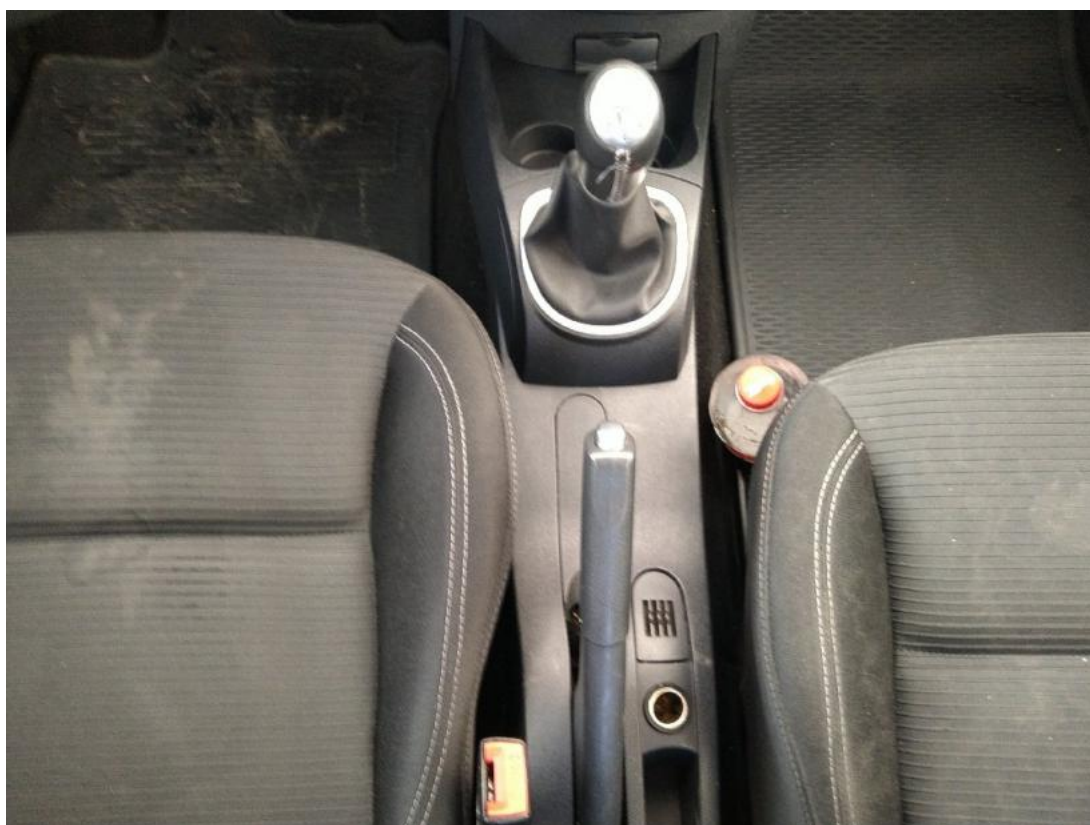

Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

KOD OSOBOWY		C.1.1 FUTURA LEASING SPÓŁKA AKCYJNA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
---		C.1.2 190917030		PERMISO DI CIRCOLAZIONE OVVERO DI REGISTRAZIONE E FINESTRAZIONE ZŁAGASZCZENIE REJESTRACJI I FINISTRAZIONE REGISTRACIÓN DE MATRÍCULA E REGISTRO DE VEHÍCULO Y FINESTRAJE CERTIFICADO DE MATRÍCULA E REGISTRO DE VEHÍCULO Y FINESTRAJE REGISTERED VEHICLE AND CERTIFICATE OF REGISTRATION AND FINISHING OVRKIDENJE I OVJEDNOSTI VOZILA IPOSREDOVANJE DOKAZO REJESTRACIJE REGISTRACIJSKI LIST IPOSREDOVANJE DOKAZO REJESTRACIJE	
PODZIAŁOWY		C.1.3 01-882 WARSZAWA			
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77			
---		C.2.1 FUTURA LEASING SPÓŁKA AKCYJNA			
---		C.2.2 190917030			
---		C.2.3 01-882 WARSZAWA			
---		STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		PREZYDENT M. ST. WARSZAWY	
---		C		DZIELNICA BIELANY	
---		F.1 1665 kg F.2 1665 kg F.3 2550 kg		UL. ŻEROMSKIEGO 29	
---		G 1183 kg J M1		01-882 WARSZAWA	
---		K e2*2001/116*0327*48		ORGAN WYDAJĄCY	
---		L 2 O.1 1200 kg O.2 535 kg		A WD 6950E	
---		P.1 1451,00 cm³ P.2 55,00 kW		D.1 RENAULT	
---		P.3 D Q ---		D.2 R	
---		S.1 5 S.2 ---		-BR2V	
---				-BR2V8H	
---				D.3 CLIO	
---				E VF1BR2V0H48006487	
---				B 19.11.2012 28.02.2017 H ---	
---				SERIA DR/BAW 0832866	
SERIA DR/BAW 0832866		SERIA DR/BAW 0832866			

Dowód rejestracyjny 1. strona



Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Zderzak (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 24

Zderzak (Wgniecie./Odształ. 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Zderzak (Wgniecie./Odształ. 2)



Fot. 26

Zaślepka prawa zderzaka przedniego (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Reflektor prawy (Inne)



Fot. 28
Błotnik przedni prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Lusterko zewnętrzne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30

Próg prawy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak tylny (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 32

Zderzak tylny (Wgniecie./Odształ. 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa bagażnika (Inne)



Fot. 34

Kółko tylny lewy (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36

Listwa drzwi przednich lewych (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Kołpak przedni lewy (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 38

Kołpak przedni lewy (Wgniec./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Tapicerka drzwi przednich lewych (Inne)



Fot. 40


Fotel lewy (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

pp_radio_nawigacja (Rysa/Odprysk)

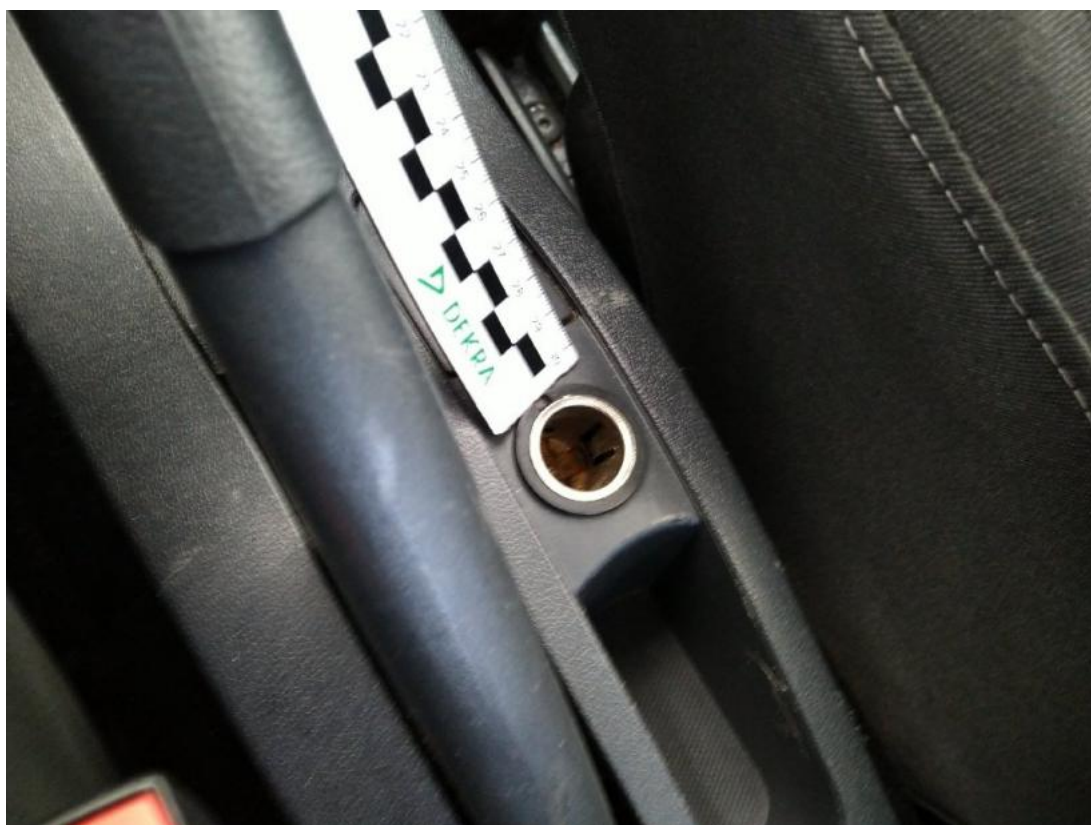

Fot. 42


Zaślepka gniazda 12V (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Tapicerka drzwi tylnych lewych (Inne)

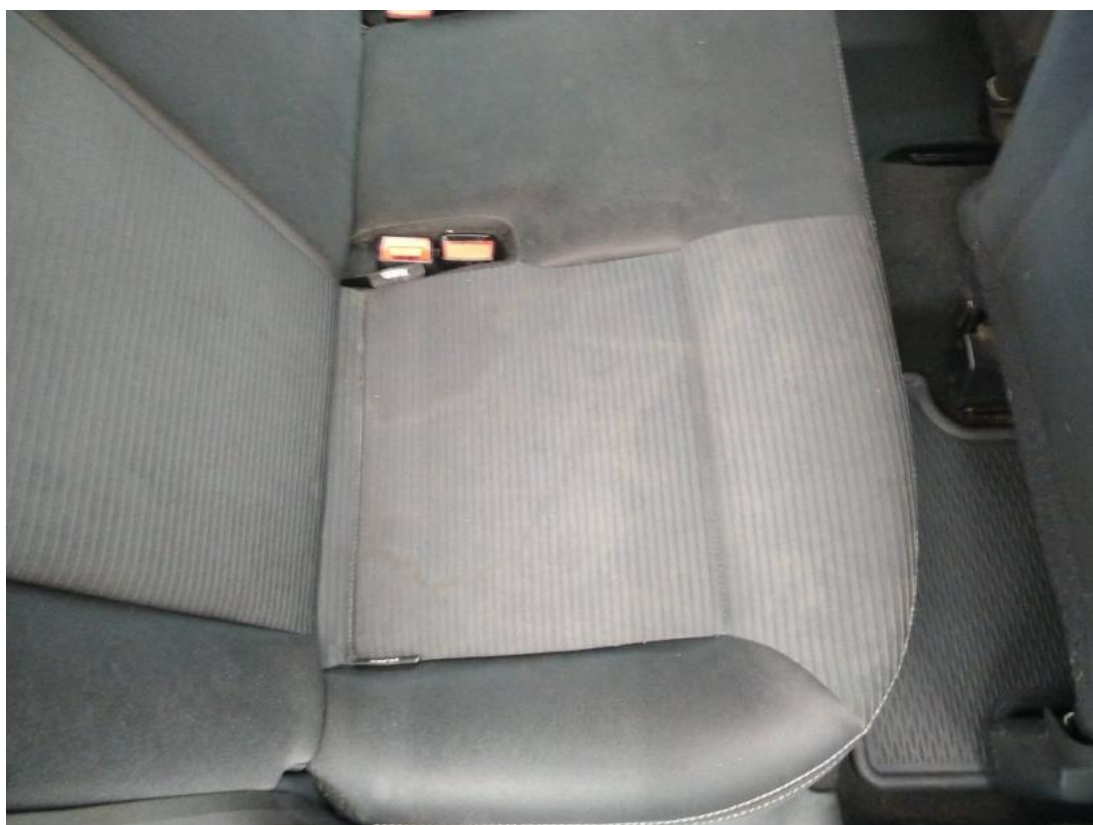

Fot. 44

Kanapa tylna (Inne)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Tapicerka drzwi przednich prawych (Inne)



Fot. 46

Fotel prawy (Inne)