

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	228395/1/20-9527	Data raportu	13-01-2020
Rzeczoznawcy	Mateusz Zieliński inż. Michał Dzik	Data oględzin	09-01-2020
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/00540/20/01/03	Miejsce oględzin	Estrady 14, 05-080 Klaudyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LPD8E32G8026937
Marka, model	OPEL Astra IV Sports Tourer 1...
Typ, wersja	Astra IV 1.6 CDTI Enjoy
Numer rejestracyjny	WX85357
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	165 042 km
Data 1. rej./rok prod.	04-01-2016/2015
Data nast. bad. techn.	02-01-2021
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	Srebrny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Fotele przednie komfortowe, Kierownica trójramienna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Panel centralny i listwy na drzwiach w kolorze szarym Dolomite Pearl Light, Pasywne zagłówki w fotelach przednich, Relingi dachowe - czarne, Sterowanie radiem z kierownicy, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka Silvanus, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Wejście AUX-IN, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła przednie z funkcją Follow Me Home, Alarm, pakiet, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, pakiet, Koło zapasowe dojazdowe 16 - stalowe, Lakier metalik, Pakiet Oświetlenie Wnętrza, Radio CD600 IntelliLink (CD MP3, AUX-IN, USB, Bluetooth, LCD 7-calowy), System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Firestone, ROADHAWK	215/60 R16 99H	4,0 mm
	lewe	Firestone, ROADHAWK	215/60 R16 99H	3,0 mm
tylna	prawe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	215/60 R16 99H	4,0 mm
	lewe	Continental, CONTIECOCONTACT 5	215/60 R16 99H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (1 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Blotnik przedni prawy	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	0.5
2	Spojler czołowy, boczny R	brak	WY	0.3
3	Nadkole wewn., przód R	pęknięcie	WY	0.2
4	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie, zarysowanie	NA	1.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie, zarysowanie	NA	1

6	Poszycie słupka środkowego L	wgniecenie	NA	0.8
7	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie	NA	1
8	Blotnik tylny R	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.5
9	Szyba przednia barwiona	odpryski		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
11	Rama drzwi góra, L	wgniecenie		
12	Próg L	zarysowanie		
13	Podsufitka	odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Prawy bok tył



Fot. 4

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Lewy bok tył



Fot. 6

Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12


Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Konsola środkowa

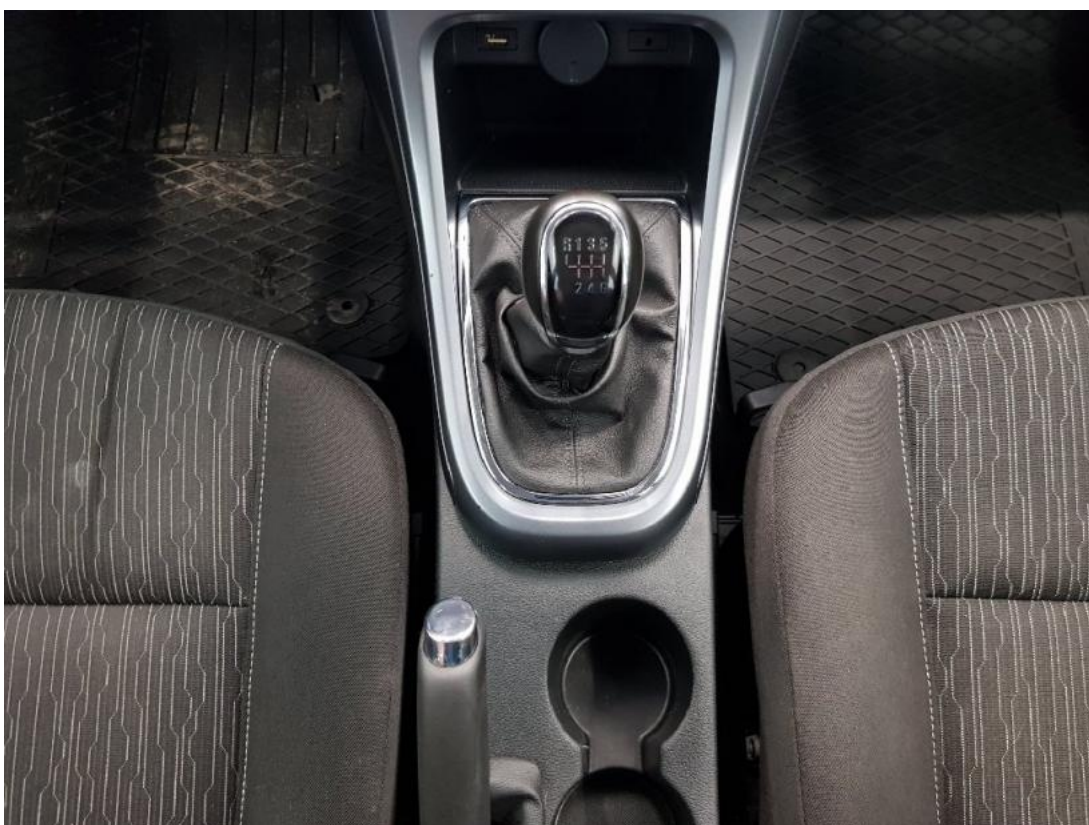

Fot. 14

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Spód pojazdu przód



Fot. 20

Spód pojazdu tył

[illegible]

Dowód rejestracyjny 1. strona



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu

Model: ASTRA N ST

Numer identyfikacyjny pojazdu: WOLPD8E32G8026937

Typ silnika, numer silnika: TA2153025GWPX0383

Skrzynia biegów: MT6

Kod koloru lakieru: GAN

Kod wykończenia wnętrza: TAJ1

Data pierwszej rejestracji: 2016-01-04

Przygotował

Autoryzowany Dealer marki Opel, który posiada uprawnienia do sprzedaży pojazdów marki Opel w województwie śląskim

Spółka z o.o.

53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 50

NIP: 898-001-55-68, REGON: 931546008

KRS: 0000190510

tel. 71 / 362 85 13, fax 71 / 33 29 126

Miejscowość, data: WROCLAW

Dane rejestrowe

AUTOSERWIS DOLNY ŚLĄSK LM

Spółka z o.o.

53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 50

NIP: 898-001-55-68, REGON: 931546008

KRS: 0000190510

tel. 71 / 362 85 13, fax 71 / 33 29 126

Potwierdzenie czynności serwisowych

Wykonanie czynności jest dokumentowane na stronach Książeczki s

Obsługę okresową na przeprowadzać za ka

gdy pojawi się odpow

na wyświetlaczu, lecz

przed upływem okres

międzyprzeglądowy

w instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy,

lepkości oleju silnikow

w instrukcji obsługi.

WOLPD8E32G8026937

e4*2007/46*0204*21

0012526K/001000-035131

Fot. 23

Książka serwisowa (dane pojazdu)

6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: 14.11.2017 km 73925

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorowkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

AUTOWOLA Sp. z o.o.

ul. Polczyńska 33, 01-377 Warszawa

tel. (22) 533 11 10, fax (22) 533 11 44

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 14.11.2018 km 103000

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☒

Data: 18.01.2018 km 102645

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: 5 W- 30

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -31 °C

Tak Nie

☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☒ Filtr przeciwpyłkowy

☒ Wkład filtra powietrza

☒ Pasek wielorowkowy

☒ Pasek zębaty

☒ Filtr paliwa

☒ Olej przekładniowy

☒ Płyn hamulcowy

☒ Zestaw do naprawy opon

☒ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu

☒ Świece zapłonowe

☒ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data: 01.2019 km 132000

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐

Data: km

Olej silnikowy

Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐

GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐

ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Lepkość: W-

Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący °C

Tak Nie

☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)

☐ Filtr przeciwpyłkowy

☐ Wkład filtra powietrza

☐ Pasek wielorowkowy

☐ Pasek zębaty

☐ Filtr paliwa

☐ Olej przekładniowy

☐ Płyn hamulcowy

☐ Zestaw do naprawy opon

☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu

☐ Świece zapłonowe

☐ Płyn chłodzący

Podpis i pieczęć autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika

Data: km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Fot. 24

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Instrukcja obsługi



Fot. 26

Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28

Zderzak (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Spojler prawy zderzaka przedniego (Inne)



Fot. 30

Przednia atrapa (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

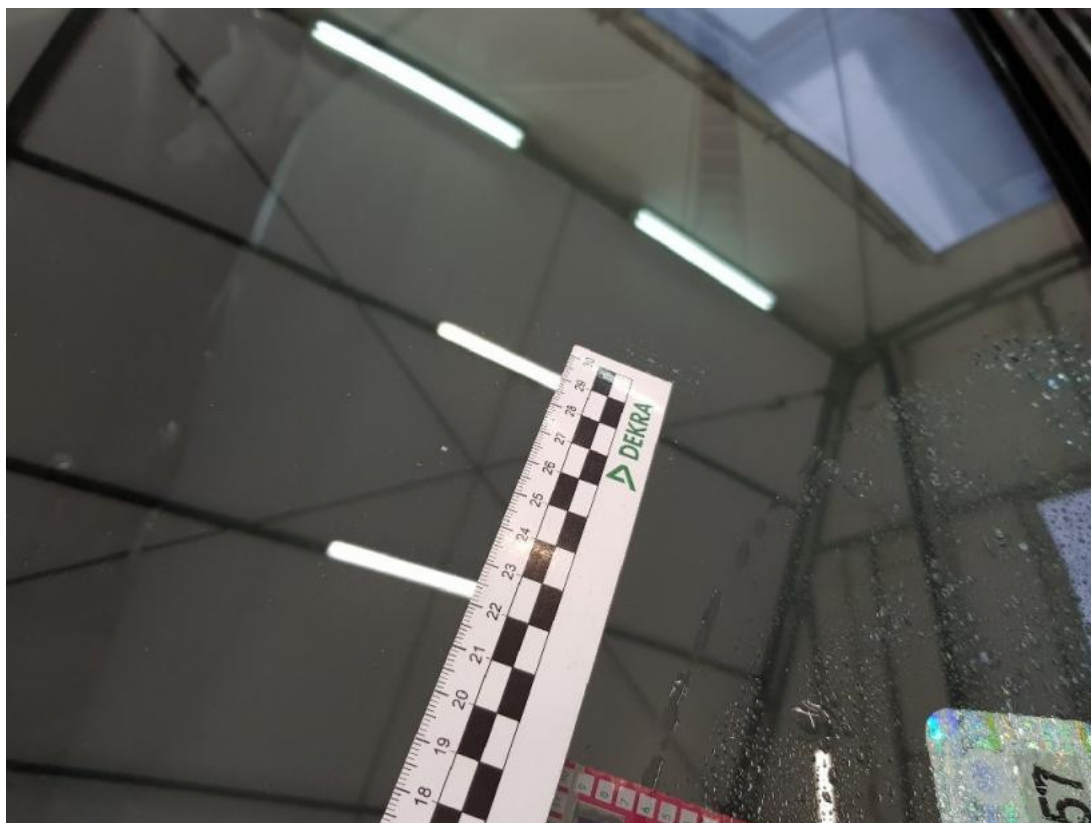

Fot. 31

Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32

Nadkole przednie prawe (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 36

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 38

Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Rama dachu L (Wgniec./Odształ.)



Fot. 40

Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek środkowy lewy (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 42

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 44

Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Fotel lewy (Inne)



Fot. 46

Podsufitka (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Podsufitka (Inne)