

Nr zlecenia DEKRA: MLEASING(CFM)/WAW/02408/20/01/13
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 13-01-2020

DEKRA Polska - Centrala
 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28
 tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36

Zlecaniodawca:
 Tomasz Osipowicz
 mLeasing Sp. z o.o.
 ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

Rzeczoznawcy:
mgr inż. Krzysztof Orzeszyna
 DEKRA Polska - O. Wrocław
mgr inż. Michał Świątek
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0115347	DACIA, Duster 13-18, Duster 1.5 dCi Laureate 4x4 S&S EU6				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1461	109/80	manualna	103 298	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
DW7H162	UU1HSDJ9G55206889		08-09-2016/2016	05-09-2021	Srebrny/2-warstwowa metalizowana

Data oględzin: 15-01-2020

Miejsce oględzin:

Księcia Witolda
 R. Dmowskiego 7
 50-203 Wrocław

Pojazd użytkowany przez:

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód), ESC + ASR - system stabilizacji toru jazdy + system antypoślizgowy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Immobilizer, Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie, Komputer pokładowy, Listwa ochronna na próg bagażnika, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Obrazowanie nawiewów, chromowane, Obrotomierz, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Radio Dacia Plug & Radio - CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth (USB i Jack, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System Start/Stop, System kontroli ciśnienia w oponach, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa, Trzecie światło Stop, Tylna kanapa składana i dzielona, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne, Światła przeciwmgielne.

Wyposażenie dealerskie

Koło zapasowe, Lakier metalik.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, ContiCrossContact Winter	215/65 R16 98H	3,0 mm
	lewe	Continental, ContiCrossContact Winter	215/65 R16 98H	3,0 mm
tylna	prawe	Continental, ContiCrossContact Winter	215/65 R16 98H	6,0 mm
	lewe	Continental, ContiCrossContact Winter	215/65 R16 98H	6,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty poj.] - KLUCZYKI (2 kpl.), [Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (OC.), DOWÓD REJ. (Tak.), HOLOGRAM REJ. (Tak.), KARTA POJ. (Nie okazano podczas oględzin.), TABLICE REJ. (Tak. 2 szt.), Ewentualne uwagi: (Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), Instrukcja obsługi poj. (TAK), KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW (Tak.)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany**

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Dywaniki bagażnika	849022686R	rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	801019012R	wgniecenie, zarysowanie	0.3
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	821014570R	wgniecenie	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	821007807R	wgniecenie	0.8

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Drzwi przednie, część górna A L	III		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10

Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12

Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13

Konsola środkowa



Fot. 14

Tunel środkowy



Fot. 15

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik




Fot. 18
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica



Fot. 19
Spód pojazdu przód



Fot. 20
Spód pojazdu tył

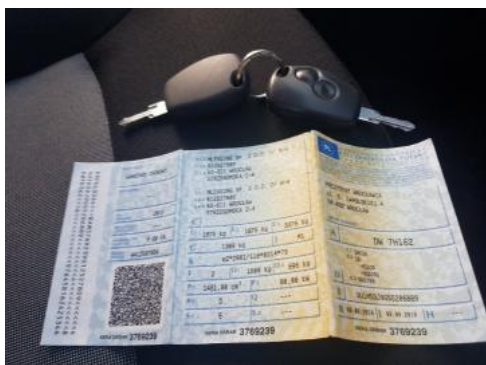

Fot. 21
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 23
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24
Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Instrukcja obsługi



Fot. 26
Zdjęcie do protokołu



Fot. 27
Drzwi tylne prawe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 28
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 29
Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odkształ. 2)



Fot. 30
Drzwi tylne lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 31
Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odkształ.)



Fot. 32
Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odkształ. 2)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi przednie lewe (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 34
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 35
Drzwi przednie lewe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 36
Wykładzina podłogi bagażnika (Zdjęcie poglądowe 1)



Fot. 37
Wykładzina podłogi bagażnika (rozerwanie)